







(مدیریت فنی و گارانتی)

اطلاعیه فنی

تاریخ: 96/10/16	H320H330TN1B/1/1
شماره: ۲۴	صفحه ۳ از ۳
نوع خودرو: برلیانس سری 300 مجهز به گیربکس اتوماتیک	

### موضوع: رفع مشکل گیرکردن اهرم تعویض دنده در وضعیت P خودرو های برلیانس سری 300

نکته: در صورتیکه عملکرد بوبین در وضعیت P مناسب نبود میتوانید با اندک فشار لیور دسته دنده به طرف جلو مجددا عملکرد بوبین را تست نمایید در این حالت اگر عملکرد بوبین نرمال نبود کابل تعویض دنده نیاز به تنظیم خواهد داشت

3-3- تنظیم موقعیت کابل تعویض دنده بر روی گیربکس در صورت عدم عملکرد مناسب بوبین

- خودرو در وضعیت P (پارک) خاموش گردد

- ابتدا هواکش موتور را باز نمایید

- با استفاده از ضامن پلاستیکی سفید رنگ کابل تعویض دنده را از گیربکس جدا نمایید

- کابل تعویض دنده را تاجایی که امکان دارد به طرف انتهای خودرو فشار داده (در جهت عقب خودرو) سپس با استفاده از ضامن پلاستیکی مجددا کابل تعویض دنده را نصب نمایید

- هواکش موتور را مجددا نصب نمایید

3-4- کنترل وضعیت پین سوکت های سیم کشی متصل به مجموعه دسته دنده

3-5- کنترل عملکرد کلید استوپ ترمز

4- در صورت عدم رفع مشکل با توجه به اقدامات فوق تعویض مجموعه اهرم و کابل دسته دنده اتوماتیک انجام پذیرد

همچنین در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره تلفن 02161611626 تماس بگیرید

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: سید محمد موسوی تاریخ: 96/10/16 امضاء	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: 96/10/16 امضاء	نام: سیروان زبیری تاریخ: 96/10/16 امضاء