


موضوع: مکت خودرو هنگام شتابگیری اولیه

به اطلاع کلیه نمایندگان مجاز منتخب C5 و تعمیرگاههای مرکزی می‌رساند در صورت مواجه شدن با خودروئی که موتور آن هنگام شتابگیری اولیه خصوصاً هنگام گرم شدن موتور، دچار مکت یا اصطلاحاً کپ می‌گردد (که در پی این موضوع احتمال روشن شدن چراغ کنترل موتور در صفحه نشانگرها وجود دارد)، لازم است که عملیات زیر جهت رفع عیب صورت پذیرد:

- ۱- کدهای خطای کامپیوتر موتور را بخوانید و آنها را پاک کنید.
- ۲- مانیفولد هوای ورودی را باز کنید و مسیره‌های ورود هوا به موتور (۱) را در قسمت (a) تمیز کنید.

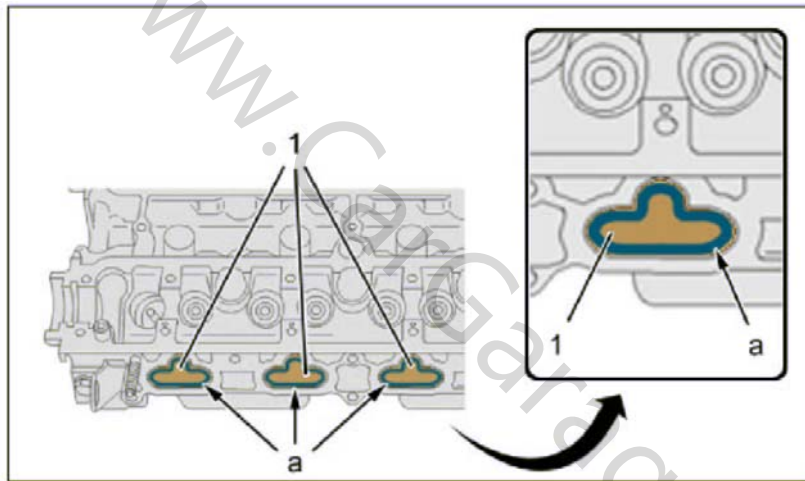

۳- یک قوطی از ماده پاک‌کننده توصیه شده سیتروئن را داخل باک بریزید و سپس باک خودرو را کاملاً از بنزین پر کنید.

تذکر: صرفاً از ماده پاک‌کننده مذکور که از شرکت قابل تهیه می‌باشد، استفاده نمایید.

۴- خودرو را به مشتری تحویل داده و به او توضیح دهید که عملکرد موتور بهبود خواهد یافت. ضمناً یک قوطی از مکمل نیز به وی بدهید تا در نوبت بعدی پر کردن باک، از آن استفاده کند. لازم به ذکر است که انجام عملیات فوق ممکن است منجر به رفع کامل ایراد در برخی از خودروها نشود.

کد انجام تمیزکاری مانیفولد: ۱۴۳۱ ۰۹۱۰ کد افزودن ماده پاک‌کننده: IR۱۰ ۱۵۰۱

زمان تمیزکاری مانیفولد: ۱,۲ ساعت زمان افزودن ماده پاک‌کننده: ۰,۲ ساعت

شماره سریال ماده پاک‌کننده: ۶۰۶۹۸۶

تهیه کننده	رئیس اداره مهندسی خودرو	مدیر فنی و مهندسی
نام: عباس حسین کلانتر تاریخ: ۸۷/۶/۲۶	نام: امیر ترابی زاده تاریخ: ۸۷/۶/۲۶	نام: محمد ابراهیم شریف تاریخ: ۸۷/۶/۲۶