



تاریخ: 1395/11/27 TBAX100TN1G/19/1

صفحه آ از 1

شماره: 382

نوع خودرو: X200 و X100

## موضوع: بررسی صدای غیر عادی از ناحیه تسمه دینام

## قابل توجه کلیه نمایندگی های مجاز

پیرو اعلام شرکت سایپا (خودروساز) در خصوص بهبود کیفیت قطعه تسمه دینام خودروهای X100 و X200 به اطلاع نمایندگیهای محترم می رساند ، در صورت مراجعه خودرو با ایراد صدای غیر عادی از ناحیه تسمه دینام قبل از تعویض قطعه مذکور ، نسبت به کنترل موارد ذیل اقدام گردد:

- 1- بررسی سالم بودن تسمه دینام و کولر و قرارگیری مناسب تسمه ها روی پولی :  
نکته: در صورتی که اثرات پارگی یا نخ زدگی روی تسمه ها مشاهده گردید نسبت به تعویض تسمه اقدام فرمائید.



- 2- بررسی و کنترل میزان کشش تسمه کولر و تسمه دینام:

در صورت نامناسب بودن رگلاژ تسمه کولر و تسمه دینام ، رگلاژ مجدد انجام شده و صدای غیر عادی مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

- 3- پس از انجام مرحله بالا در صورت شنیده شدن مجدد صدای غیر عادی از ناحیه تسمه ها، ابتدا تسمه کولر از مدار خارج شده و مجدداً صدای غیر عادی بررسی شود، چنانچه در این مرحله ایراد مرتفع گردید، ایراد از تسمه کولر می باشد اما در صورتی که رفع نگردید میبایستی بررسی تسمه دینام نیز به همین روش تست گردد.

لازم به توضیح است عیب یابی توسط نمایندگیهای محترم می بایست به صورت صحیح انجام پذیرد و از تعویض همزمان تسمه دینام و تسمه کولر خودداری بعمل آید و در صورت مشاهده ایراد در قطعات موارد در سیستم مدیریت در خواست و هشدار کیفی اعلام گردد.

تصویب کننده	تایید کننده	
نام: سیروان زبیری تاریخ: 1395/11/27 امضاء	نام: محمد تقی بدیعی تاریخ: 1395/11/27 امضاء	نام: مهدی عبدی تاریخ: 1395/11/27 امضاء